

по адресу:

г. Яровое, квартал «А», дом № 18

АКТ

общего (весеннего) осмотра дома
« 12 » 05 2023 г.

Директор ООО «Коммунальщик»

В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому			
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Наличие подвала
ООО «Коммунальщик»	1985-1986	кирпичные	да
		Количество этажей	5
			Кровля
			плоская, рулонная, с внутренним водостоком, выполнен капитальный ремонт 2021 г.

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ГО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное. Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	
Подвал	Состояние удовлетворительное. 1. Деревянные дверные блоки на входах в подвалы № 1, № 2 - физически изношены. 2. Выкрашивание верхнего слоя бетона площадки входа в подвал № 1. 3. Разрушение бетонного слоя площадки подвала у 7-го подъезда.	капитальный ремонт (замена)
Отмостка	1. Восток - шелушение верхнего слоя, местами проседание, наличие в отдельных местах контр уклонов к дому, грунт выше уровня отмостки. 2. Частичное проседание и разрушение верхнего слоя отмостки с северной стороны. 3. Сильное проседание участка (5 м) справа от 5-го подъезда.	капитальный ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное. 1. Частичное отслоение штукатурного слоя в отдельных местах (по периметру) 2. Отсутствует окраска ремонтных мест (по периметру). 3. Наличие щели между кирпичной кладкой и плитой пола лоджии кв. № 78 (север).	капитальный ремонт
Стены наружные	Температурные швы (север (1 шт.), юг (1 шт.)) – трещины по заделке цементным раствором.	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное. 1. Шелушение защитного слоя нижней поверхности плиты перекрытия в подвале № 4 (0,5 м ²). 2. Провисание плит перекрытия подвала под кв. № 1 (2 шт.), 18, (2 шт.), 107 (1 шт.).	текущий ремонт проектное решение
Балконы	Состояние удовлетворительное.	
Лоджии	Состояние удовлетворительное.	
Окна	Состояние удовлетворительное. 1. Отсутствует наружное остекление на лестничной площадке в подъезде № 9 (между 2 и 3 эт.). 2. Частично отсутствует внутреннее остекление на лестничных площадках в подъездах № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.	капитальный ремонт

Подъезды	<p>Состояние удовлетворительное.</p> <ol style="list-style-type: none"> Частичное разрушение защитного слоя бетона боковой поверхности плит козырьков над входом в подъезд № 2, 4, 10. Усиление плит козырьков над входом металлическими стойками в подъездах № 2, 3, 4, 5 (не проектное положение) (козырьки над подъездами № 7, 8, 9 установлены). Контруклон площадки вправо у 5-го подъезда. 	капитальный ремонт
Крыша	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система отопления	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p> <ol style="list-style-type: none"> Отсутствует запорная арматура на сбросниках стояков Ø 15 – 51 шт., Ø 20 – 2 шт. Необходима замена запорной арматуры: ДУ-15 - 17 шт.; ДУ-20 - 15 шт.; ДУ 80 - 1 шт. Глубокая коррозия трубопроводов: ДУ-89 – 6 м; ДУ-100 – 7 м. 	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p> <ol style="list-style-type: none"> Глубокая коррозия трубопроводов: ДУ-100 - (ввод); ДУ89 - 0,3м; Глубокая коррозия Запорной арматуры ДУ-80 - 1 шт. 	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная).	капитальный ремонт
Система канализации	Глубокая коррозия трубопровода: подв. № 4 - два места по 1м; подв. № 5 два места по 1м; подв. № 7 - 1 место – 1 м.	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Состояние удовлетворительное (работоспособная).	капитальный ремонт
Системы электроснабжения и освещения	<p>Система отопления – прибор учёта установлен.</p> <p>Система ГВС – прибор учёта установлен.</p> <p>Система ХВС – прибор учёта установлен.</p> <p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p> <p>Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 69-2 от 06.05.2021 г.).</p>	капитальный ремонт
Система вентиляции	Частичное разрушение кирпичной кладки и штукатурки оголовков вентшахт.	капитальный ремонт
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлена.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО

Вакалов Е.А.

