

**АКТ**

общего (осеннего) осмотра дома

« 16 » 10 2023 г.

В.Г.Шульдяков

по адресу:

г. Яровое, квартал «Б», дом № 30

Общие сведения по дому						
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля	Капитальный ремонт
ООО «Коммунальщик»	1972	кирпичные	5	да	плоская, рулонная	2016г. – (Региональный оператор Алтайского края): Ремонт крыши.

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома. Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Состояние удовлетворительное. Трещины по кирпичной кладке стен входа в подвал № 1, 2, 3.	капитальный ремонт
Отмостка	1. Отсутствует (выполнена отсыпка грунтом) – запад (6 м). 2. Шелушение верхнего слоя, местами проседание (запад). 3. Наличие в отдельных местах контр уклонов к дому (запад). 4. Выполнен текущий ремонт отмостки с восточной стороны дома.	капитальный ремонт
Цоколь	Местами отслоение штукатурного слоя с западной стороны.	капитальный ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. Температурные швы: Запад – трещины по заделке цементным раствором, частичное отсутствие заделки цементным раствором (3 м). Восток – трещины по заделке цементным раствором.	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	
Балконы	1. Разрушение защитного слоя бетона нижней и боковых поверхностей балконных плит квартир № 9, 10, 12, 14, 17, 50, 62, 79, 97, 92, 98. 2. Частичное разрушение защитного слоя бетона нижней и боковых поверхностей остальных балконных плит.	капитальный ремонт
Окна	1. Отсутствует створка наружного остекления: Подъезд № 3 (5 эт.). 2. Частично отсутствуют внутреннее остекление окон блоков на лестничных площадках в подъездах: № 4 (створки), 5(створки), 6 (створки). 3. Отсутствует остекление наружной форточки в 1-м подъезде, 3-й этаж.	капитальный ремонт

Подъезды	Состояние удовлетворительное. Шелушение верхнего слоя бетона ступеней крылечек в подъездах № 1, 3, 5.	текущий ремонт
Кровля	Состояние удовлетворительное. (выполнен капитальный ремонт крыши в 2016 г.).	капитальный ремонт
Система отопления	Состояние удовлетворительное (работоспособная). 1. Глубокая коррозия трубопровода подачи – 1 м (подъезд № 1). 2. Глубокая коррозия резьбового соединения на стояке (подъезд - 1). 3. Глубокая коррозия трубопровода стояка у перекрытия (подъезд № 5 – восток) 4. Наружная коррозия запорной арматуры (замена): Ø 15 – 10 шт.; Ø 50 – 4 шт. 5. Отсутствует запорная арматура на сбросах со стояков: Ø 15 – 10 шт. 6. Оторвана опора под трубопроводами (подъезд № 1 - запад).	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная). 1. Провисание магистрального трубопровода в подвалах № 1, 2. 2. В подвале № 2 магистральный трубопровод лежит на трубопроводе стояка горячей воды.	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная).	капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное (работоспособная). Глубокая коррозия стояка водоотведения - 1,5 м (подъезд № 2).	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная). 1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 45-1 от 18.03.2022 г.). 2. Произвести замену приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ (21 шт.).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора

 Куликов В.Г., начальник ТО

 Вакалов Е.А.