

по адресу:

г. Яровое, квартал «В» дом № 4

АКТ

общего (осеннего) осмотра дома
« 13 » 09 2024 г.

Директор ООО «Коммунальщик»

В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1986	железобетонные стеновые панели	5	да	железобетонные лотковые плиты, ливнеприёмный лоток
					Капитальный ремонт
					Не проводился.

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Состояние удовлетворительное. Входные деревянные дверные блоки физически изношены.	капитальный ремонт фасада
Отмостка	1. Север – частичное разрушение верхнего слоя бетона, местами проседание, наличие контруклонов к до- му, под лоджией выполнена отсыпка грунтом. 2. Запад – частичное разрушение верхнего слоя бетона, местами проседание. 3. Восток – частичное разрушение верхнего слоя бетона, местами проседание, наличие в отдельных ме- стах контр уклонов к дому.	капитальный ремонт
Цоколь	Выцветание и шелушение окрасочного слоя (по периметру). Отхождение 3-х бетонных блоков ограждения слуховых окон от цоколя.	капитальный ремонт фасада
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. Выцветание окрасочного слоя. Температурные швы – состояние удовлетворительное (заделаны металлическим нащельником).	капитальный ремонт фасада
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	
Лоджии	1. Выцветание и шелушение окрасочного слоя экранов и стоек лоджий. 2. Шелушение защитного слоя бетона стоек лоджий: кв. № 10 (восток – левая), 37 (правая). 3. Трещина по нижней поверхности плиты (возле края): Восток – кв. № 10. 4. Рубероидное кровельное покрытие плит покрытия лоджий квартир № 10 (2 шт.), 23, 39, 68 находится в плохом техническом состоянии (многочисленные трещины, порывы, местами рубероидное покрытие отсутствует).	капитальный ремонт фасада капитальный ремонт кровельно- го покрытия лоджий

Окна	Состояние удовлетворительное. Частично отсутствует внутреннее остекление на лестничной площадке в подъезде № 3 (между 3 и 4 эт.), 2-й подъезд 5-й этаж остекление наружной форточкой.	текущий ремонт
Подъезды	Состояние удовлетворительное. 1. Разрушение бетона торцевой поверхности плиты над входом в подъезд № 1, 5. 2. Наличие пустоты под плитами входа в подъезды № 2, 3, 4, 6.	капитальный ремонт
Крыша	1. Рубероидное кровельное покрытие ливнеприёмного лотка находится в плохом техническом состоянии (физический износ, местами порывы на боковой поверхности и возле воронок). 2. Частичное оголение защитного слоя бетона на ребрах верхней поверхности плит покрытия кровли над кв. № 39 (кухня), 78 (кухня), над лестничной площадкой подъездов № 1, 3, 4. 3. Отсутствует металлическая обделка парапета: Север – (11 м), Юг – (3,5 м). 4. Наличие трещин со следами протекания на нижней поверхности плит покрытия кровли. 5. Сорвано дверное полотно на будке входа над подъездом № 1, 6.	капитальный ремонт
Система отопления	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное. Глубокая коррозия трубопровода 1 м (подв. № 2).	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное. 1. Отсутствует запорная арматура на сбросниках стояков: Ø 15 – 2 шт. 2. Глубокая коррозия магистрального трубопровода подв. № 1 - 1 м.	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
*Система канализации	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления - прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. 1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 50-1 от 22.04.2022 г.). 2. Отсутствуют защитные плафоны приборов освещения в подвальной помещении согласно ПУЭ (28 шт). 3. Отсутствует освещение на входе в подъезды: № 1 - 6. 4. Электрический кабель лежит на стойке подающего трубопровода отопления Ø 20: Подвал № 6: Западная сторона.	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное. Частичное разрушение кирпичной кладки и покрытия венткоробов в чердачном помещении.	капитальный ремонт
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора

Куликов В.Г., начальник ГО

Вакалов Е.А.