

Общие сведения по дому						
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля	Капитальный ремонт
ООО «Коммунальщик»	1992	кирпичные	8	да	плоская, рулонная, с внутренним водостоком	Не проводился.

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома. Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Состояние удовлетворительное.	
Отмстка	1. Мелкие трещины и шелушение верхнего слоя бетона в отдельных местах (по периметру). 2. Поперечные трещины в отдельных местах - север, запад. 3. Разлом возле пилыстры-запад (левое крыло).	капитальный ремонт
Цоколь	1. Частичное отслоение штукатурного слоя (по периметру). 2. Трещины по штукатурному слою в отдельных местах, местами отслоение (по периметру). 3. Шелушение окрасочного слоя (по периметру).	капитальный ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное.	
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	
Пожарные лестницы	<p>Первый этаж</p> <p>Второй этаж</p> <p>Левая секция:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На середине секции установлена перегородка с металлическим дверным блоком. <p>Левая секция:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствует металлическое ограждение лестничного марша до 3 м. 2. Отсутствует деревянный поручень на ограждении лестничного марша на спуске на 1 этаж. 3. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша. <p>Правая секция:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша. 	капитальный ремонт

Третий этаж

Левая секция:

1. На выходе на противопожарную лестницу установлен деревянный дверной блок с металлическим шпингалетом, закрытый на навесной замок.
2. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.

Правая секция:

1. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.

Четвёртый этаж

Левая секция:

1. Отсутствует деревянный поручень на ограждении лестничного марша на этаже на спуске на 3 этаж.
2. Отсутствует 4 стойки в металлическом ограждении лестничного марша.
3. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.

Правая секция:

1. На выходе на противопожарную лестницу установлен деревянный дверной блок с металлическим шпингалетом. На шпингалете отсутствует упор.
2. Отсутствует деревянный поручень на ограждении лестничного марша на спуске на 3 этаж.
3. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.

Пятый этаж

Левая секция:

1. Отсутствует деревянный поручень на ограждении лестничного марша на этаже на спуске на 4этаж.
2. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.

Правая секция:

1. Отсутствует деревянный поручень на ограждении лестничного марша на спуске на 4этаж.
2. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.

Шестой этаж

Левая секция:

1. Отсутствует деревянный поручень на ограждении лестничного марша на этаже на спуске на 5 этаж.
2. Качается низ металлического ограждения лестничного марша.
3. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.

Правая секция:

1. Качается низ металлического ограждения лестничного марша.
2. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.

Седьмой этаж

Левая секция:

1. На выходе на противопожарную лестницу установлен деревянный дверной блок с металлическим шпингалетом. Шпингалет не открывается.
2. Качается низ металлического ограждения лестничного марша.

	<p>3. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.</p> <p>Правая секция:</p> <p>1. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.</p> <p style="text-align: center;"><u>Восьмой этаж</u></p> <p>Левая секция:</p> <p>1. На входе в секцию установлен деревянный дверной блок с остеклением.</p> <p>2. По центру секции установлена перегородка с деревянным дверным блоком.</p> <p>3. Отсутствует деревянный поручень на ограждении лестничного марша на спуске на 7 этаж.</p> <p>4. Отсутствуют 2 прутка в металлическом ограждении лестничного марша. Оторвано металлическое ограждение в верхней части.</p> <p>5. Отслоение окрасочного слоя и местами коррозия металлического лестничного марша и металлического ограждения лестничного марша.</p> <p>6. Наличие строительного мусора.</p>	
Лоджии и балконы	<p>1. Начало разрушения защитного слоя бетона боковой поверхности плит перекрытия лоджий кв. № 70, 86, 102, 120, 121, 123, 124.</p> <p>2. Частичное разрушение защитного слоя бетона нижней и боковых поверхностей балконных плит кв. № 98, 100, 113, 114, 121.</p> <p>3. Рубероидное покрытие на всех плитах козырьков над балконами отсутствует 100% (по проекту).</p> <p>4. Рубероидное кровельное покрытие на лоджиях в неудовлетворительном техническом состоянии (порывы, трещины, частично отсутствует).</p>	капитальный ремонт кровельного покрытия лоджий капитальный ремонт балконных плит
Окна	<p>Состояние удовлетворительное.</p> <p>Частично отсутствует внутреннее остекление: 8 этаж левая секция (рама), 3 этаж правая секция (стекло), на лестничной площадке подъезда между 7 и 8 эт. (стекло).</p>	текущий ремонт
Подъезды	<p>Состояние удовлетворительное.</p>	
Кровля	<p>1. Частично отсутствует примыкание рубероидного кровельного покрытия к южному парапету.</p> <p>2. Частично (до 20 %) отсутствует металлическое покрытие парапета.</p> <p>3. Частичное разрушение бетона плит покрытия оголовков вентиляторов: Север – 3 шт., Юг – 4 шт. и одна отсутствует.</p> <p>4. Частичное разрушение кирпичной кладки вентиляторов: Север – 2 шт., юг – 3 шт.</p>	капитальный ремонт
Система отопления	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p> <p>Закрепить прибор отопления на лестничной площадке 4 этажа (возле лифта).</p>	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p>	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p>	капитальный ремонт
Система канализации	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p>	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	<p>Система отопления - прибор учёта установлен.</p> <p>Система ГВС – прибор учёта установлен.</p> <p>Система ХВС – прибор учёта установлен.</p>	

Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. 1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 78-1 от 06.05.2022 г.). 2. Отсутствуют защитные плафоны приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ (19 шт).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлена. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.