

Директор ООО «Коммунальщик»


АКТ
 общего (осеннего) осмотра дома
 « 09 » 09 2024 г.

по адресу:
 г. Яровое, квартал «Б», дом № 23

В.Г. Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1968	железобетонные панели	5	да	плоская, рулонная

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома. Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Состояние удовлетворительное.	
Отмостка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Восток – разрушение верхнего слоя, проседание - 6 м. 2. Юг – разрушение верхнего слоя, местами проседание, наличие в отдельных местах контр уклонов к дому, грунт выше уровня отмостки. 3. Заиливание грунтом отмостки на 100 % - запад. 4. Шелушение верхнего слоя отмостки у 4-го подъезда. 	капитальный ремонт
Цоколь	<ol style="list-style-type: none"> 1. Частичное выпадение заделки межпанельных швов (по периметру): Юг- до 10 м; Север – до 6 м, Восток – до 1 м. 2. Выцветание и шелушение окрасочного слоя (по периметру). 	капитальный ремонт фасада
Стены наружные	Частичное выпадение цементного раствора из заделки наружных межпанельных швов: Север – кв. № 5, 57, 60, Юг – кв. № 1, 6, 18, 22, между 23 и 24, 27, 45. Восток – кв. № 14, 16, 18.	капитальный ремонт фасада
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	
Балконы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разрушение защитного слоя бетона балконной плиты квартир № 14, 38. 2. Частичное разрушение защитного слоя бетона нижней и боковых поверхностей остальных балконных плит. 	капитальный ремонт фасада
Окна	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствует внутреннее остекление на лестничной площадке в подъезде № 3 (между 4 и 5 эт. – 2 створки). 2. Отсутствуют металлические оконные сливы на окнах лестничных площадок подъездов № 3 (4 эт.), 4 (3 эт.). 	капитальный ремонт фасада

Подъезды	Шелушение и отслоение верхнего слоя бетона на входных площадках крылец всех подъездов.	текущий ремонт
Крыша	Состояние удовлетворительное. Выполнен капитальный ремонт крыши в 2020 г.	
Система отопления	Состояние удовлетворительное. 1. Необходима замена запорной арматуры на тепловом узле (подающий трубопровод - 2 шт.). 2. Необходима замена запорной арматуры ДУ - 20 – 3 шт. 3. Отсутствует запорная арматура на сбросе со стояков - ДУ – 15 – 3 шт.	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное. Глубокая коррозия трубопроводов: Ø 20 – 5 мест.	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. 1. Согласно заключения о соответствии электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 26-2 от 18.02.2022 г.). 2. Отсутствуют защитные плафоны приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ (22 шт).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.