

по адресу:
г. Яровое, квартал «В» дом № 10

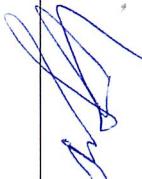
АКТ
общего (осеннего) осмотра дома
« 21 » 11 2022 г.

Директор ООО «Коммунальщик»
В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1991	железобетонные стеновые панели	5	да	железобетонные лотковые плиты, ливнеприёмный лоток

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Состояние удовлетворительное.	
Отмостка	Частичное разрушение верхнего слоя, местами проседание, наличие в отдельных местах контр уклонов к дому. Север – грунт выше отмостки, проседание под лоджией кв. № 26, западный угол = 15 М. Восток – зазор между стеной и отмосткой – до 4 М. Юго-запад – угол разломан, проседание грунта.	капитальный ремонт
Цоколь	Шелушение окрасочного слоя (по периметру).	капитальный ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. Расслоение боковой поверхности у торца правой стоечной панели во 2-м подъезде.	капитальный ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	
Лоджии	1. Частичное разрушение защитного слоя бетона стоек лоджий: кв. № 1 (левая), 4 (север- правая), 6 (север- правая), 37 (правая), 48 (правая), 51 (правая), 67 (правая), 69 (левая), 77 (правая). 2. Частичное разрушение защитного слоя бетона боковой поверхности плиты перекрытия лоджии: кв. № 10, 31, 37, 52, 53, 68 78 (юг). 3. Шелушение защитного слоя бетона экранов: кв. № 10 (север), 39, 52, 67, 69, 78 (север). 4. Рубероидное кровельное покрытие плит покрытия лоджий квартир № 38, 53, 54, 68, 78 (юг) находится в плохом техническом состоянии (многочисленные трещины, порывы, местами рубероидное покрытие отсутствует).	капитальный ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное.	
Подъезды	Состояние удовлетворительное. 1. Шелушение бетона на лестничной площадке в подъезде № 4 (1 эт.). 2. Трещины по штукатурному слою боковой поверхности плиты с оголением арматуры над входом в подъезд № 3.	капитальный ремонт

	<p>3. Оголена арматура на ступеньках лестничного марша в подъезде № 3 (между 1 и 2 эт. – 1 ступень).</p> <p>4. Трешины по торцевой поверхности козырька 6-го подъезда.</p>	капитальный ремонт
Крыша	<p>1. Ливнеприёмный лоток – кровельное покрытие в удовлетворительном состоянии.</p> <p>2. Выполнены ремонт кровельного покрытия плит:</p> <p>Север – над кв. № 23 (кухня, зал), 25 (кухня, зал), 37 (зал), 52 (кухня), 54 (кухня), 79 (кухня, зал), над лестничными площадками подъездов № 2, 3, 4.</p> <p>ЮГ – над кв. № 9 (2 шт.), 23 (1 шт.), 24 (2 шт.), 37 (2 шт.), 38 (2 шт.), 54 (1 шт.).</p> <p>3. Частично завёрнуто кровельное покрытие над кв. № 52 (кухня – 0,5 м²).</p> <p>4. Частичное разрушение защитного слоя бетона боковой и верхней поверхности плиты покрытия кровли:</p> <p>Север – над кв. № 10 (зал), 39 (зал), 52 (кухня, зал), 69 (зал), 78 (кухня), лестничной площадкой подъезда № 6,</p> <p>ЮГ – над кв. № 6, 10 (отверстие), 24 (1 шт.), 68 (2 шт.).</p> <p>5. Частичное разрушение примыканий из цементного раствора к оголовкам вент шахт.</p> <p>6. Разрушение бетона плит нащельников и зонтов над вентшахтами.</p> <p>7. Рубероидное кровельное покрытие плит покрытия кровли находится в плохом техническом состоянии (многочисленные трещины, поры, местаами рубероидное покрытие отсутствует).</p> <p>8. Наличие трещин со следами протекания на нижней поверхности плит покрытия кровли.</p>	капитальный ремонт
Система отопления	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p> <p>1. Отсутствует теплоизоляция трубопровода: Ø 25 – 1 м, Ø 57 – 10 м</p> <p>2. Отсутствует запорная арматура на сбросниках стояков: Ø 15 – 54 шт.; Ø 20 – 4 шт.</p>	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p> <p>1. Глубокая коррозия трубопровода: 1; 2 подвалы.</p> <p>2. Отсутствует запорная арматура на сбросниках стояков: Ø 15 – 11 шт.</p>	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	<p>Состояние удовлетворительно (работоспособная).</p> <p>1. Глубокая коррозия запорной арматуры (замена). Ø 15 – 18 шт.; Ø 25 – 12 шт.</p> <p>2. Наружная коррозия запорной арматуры (замена). Ø 15 – 18 шт.; Ø 25 – 12 шт.</p> <p>3. Отсутствует запорная арматура на сбросниках стояков: Ø 15 – 6 шт.</p>	капитальный ремонт
Система канализации	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p>	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	<p>Система отопления - прибор учёта установлен.</p> <p>Система ГВС – прибор учёта установлен.</p> <p>Система ХВС – прибор учёта установлен.</p>	капитальный ремонт
Системы электроснабжения и освещения	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p> <p>1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 71-3 от 08.04.2022 г.).</p> <p>2. Отсутствуют защитные плафонны приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ (22 шт.).</p>	капитальный ремонт
Система вентиляции	<p>Состояние удовлетворительное.</p> <p>Частичное разрушение кирпичной кладки и покрытия венткоробов в чердачном помещении.</p>	капитальный ремонт
Доски объявлений в подъездах МКД	<p>Состояние удовлетворительное.</p>	 Бакалов Е.А.

Члены комиссии: зам. директора

Куликов В.Г., начальник ТО

