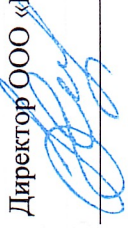


АКТ

Директор ООО «Коммунальщик»  


общего (осеннего) осмотра дома  
 « 06 » 09 2024 г.

по адресу:  
 г. Яровое, квартал «Б», дом № 21

В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1967	кирпичные	5	да	плоская, рулонная
2018г. – (Региональный оператор Алтайского края): Ремонт крыши. 2019г. – (Региональный оператор Алтайского края): Ремонт фасада, отмостки.					

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.  
 Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Состояние удовлетворительное.	
Отмостка	Состояние удовлетворительное. Частичное шелушение верхнего слоя, поперечные трещины по периметру.	текущий ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное.	
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. Температурные швы – частичное выкрашивание раствора в обоих швах - запад.	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	
Балконы	1. Разрушение защитного слоя бетона нижней и боковой поверхностей балконных плит квартир № 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78. 2. Частичное разрушение защитного слоя бетона боковых поверхностей остальных балконных плит.	капитальный ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное.	
Подъезды	Состояние удовлетворительное. 1. Отсутствует тамбурная перегородка и тамбурный дверной блок в подъездах № 3, 4 (убраны собственниками самостоятельно). 2. Отсутствуют двери в тамбурном дверном блоке в подъезде № 2. 3. Отсутствует прибор отопления на 1-ом эт. в подъездах № 1, 2, 3.	текущий ремонт

Крыша	Состояние удовлетворительное.	
Система отопления	Состояние удовлетворительное. 1. Отсутствует запорная арматура на сбросниках стояков: Ø 15 – 4 шт. 2. Глубокая коррозия трубопровода возврата – 1 м. 3. Коррозия запорной арматуры ДУ-20 - 2 шт.	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное. Глубокая коррозия врезки трубопровода стояка (подъезд № 4).	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное. Глубокая коррозия магистрального трубопровода: Подвал № 2 (точечная).	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система канализации	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. 1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 129-3 от 27.09.2024 г.). 2. Отсутствуют защитные плафоны приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ (30 шт).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.